

Все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены без специального уведомления.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный прибор представляет собой цифровой мультиметр с функцией автоматического выбора диапазонов, измерением истинных среднеквадратических значений. Оснащен LCD дисплеем с подсветкой; разрядность шкалы – 6000 отсчетов. Питание прибора осуществляется с помощью батареек.


ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы прибором, во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или причинения вреда здоровью, следует ознакомится с информацией, касающейся техники безопасности. Пожалуйста, используйте прибор строго по назначению, иначе защитные функции прибора могут быть выведены из строя.

- Перед началом работы прибором проверьте целостность его корпуса. Недопустимо работать прибором если на его корпусе присутствуют трещины или сколы. Проверьте надежность изоляции токоведущих частей.
- Измерения следует проводить, используя соответствующие входные гнезда и режимы измерений. Запрещается проводить измерения величин, превышающих максимально допустимые значения.
- Запрещается работать мультиметром во взрывоопасных средах, в условиях задымленности, повышенной влажности и пыли.
- При проведении измерений держите пальцы за защитными барьерами на измерительных проводах.
- Запрещено касаться входных гнезд когда прибор подключен к измеряемой цепи.
- Перед сменой режима измерения отключите все питающие напряжения схемы.
- В случае измерения напряжения свыше 25В для переменного тока (AC) и 36В для постоянного тока (DC) следует проявить особую осторожность во избежание поражения электрическим током.
- Работа с прибором при неверно установленном режиме или диапазоне представляет опасность. При превышении максимально допустимых значений выбранного диапазона на дисплее появится символ «OL».
- Низкий уровень заряда элементов питания может привести к отображению ошибочных показателей. Замените батарейки при отображении на дисплее информации о их низком уровне заряда. Не допускается проводить измерения если крышка батарейного отсека установлена ненадлежащим образом.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


LCD-ДИСПЛЕЙ

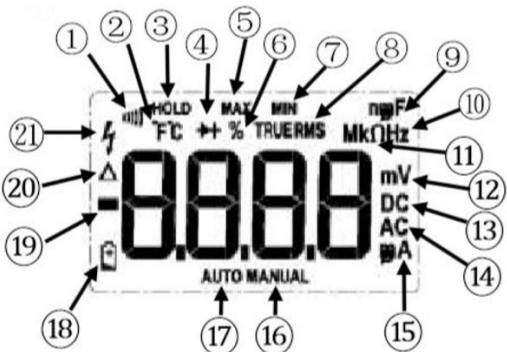

①		Проверка целостности цепи.
②		Температура (градусы по шкале Фаренгейта или Цельсия)
③		Фиксация текущих значений на дисплее.
④		Проверка диодов.
⑤		Максимальные значения.
⑥		Скважность.
⑦		Минимальные значения.

⑧	TRUE RMS	Точное измерение синусоидальных и несинусоидальных форм переменного тока.
⑨	F	Емкость (Фарад).
⑩	Hz	Частота (Герц).
⑪	Ω	Сопротивление (Ом).
⑫	V	Напряжение (Вольт).
⑬	DC	Постоянный ток.
⑭	AC	Переменный ток.
⑮	A	Сила тока (Ампер).
⑯		Режим ручного выбора диапазонов. Наиболее подходящий диапазон измерений определяет пользователь.
⑰	AUTO	Режим автоматического выбора диапазонов. Прибор самостоятельно выбирает наиболее подходящий диапазон измерений.
⑱		Низкий заряд элементов питания. Замените их.
⑲		Отрицательные значения.
⑳		Режим относительных измерений.
㉑		Опасное напряжение.
	Unit	Единицы измерения.


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

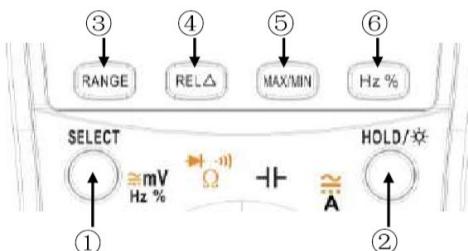

①	При помощи данной кнопки возможно переключать следующие режимы измерения: 1. DC mV / AC mV / Частота / Скважность 2. Сопротивление / Проверка целостности цепи / Проверка диодов 3. DC A / AC A 4. DC mA / AC mA 5. DC μA / AC μA 6. Градусы по шкале Цельсия/Фаренгейта
②	Нажмите данную кнопку для фиксации на дисплее текущего значения. При повторном нажатии данной кнопки прибор переходит в нормальный режим работы. При нажатии и удерживании данной кнопки в течение 2 секунд включается подсветка; для выключения подсветки необходимо проделать ту же процедуру. Через 2 минуты после включения подсветки произойдет ее автоматическое выключение.
③	Нажмите данную кнопку для входа в режим ручного выбора диапазона. В этом режиме каждое нажатие данной кнопки увеличивает диапазон; когда будет достигнуто максимальное значение диапазона прибор снова начнет отсчет с самого малого. Для выхода из ручного режима выбора диапазона нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 2 секунд или


	поверните ручку поворотного переключателя.
④	Нажмите данную кнопку для активации режима относительных измерений. Прибор устанавливает текущее значение в качестве опорного для последующих значений. Значения на дисплее обнуляются, сохранённое значение будет вычитаться из последующих. При повторном нажатии и удерживании данной кнопки прибор выйдет из режима относительных измерений.
⑤	Используйте данную кнопку для переключения режимов измерения Максимальных и Минимальных значений. Для выхода из режимов измерения Максимальных и Минимальных значений нажмите и удерживайте данную кнопку более 2 секунд..
⑥	Нажмите данную кнопку когда поворотный переключатель установлен в режим \tilde{V} , прибор перейдет в режим измерения Частоты/Рабочего цикла (применять только при низком напряжении и низкой частоте).

ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

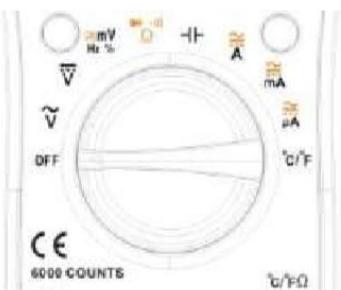

OFF	Позиция выключения прибора. Если в течение 5 минут прибор не используется, он автоматически переходит в «спящий» режим. За минуту до выключения прибор издаст пять коротких звуковых сигналов. Для возвращения прибора в рабочий режим нажмите кнопку SELECT или поверните ручку поворотного переключателя обратно в позицию OFF, затем верните ее в нужную позицию. Для отключения функции автоматического выключения прибора – во время включения прибора нажмите кнопку SELECT, прозвучат пять звуковых сигналов, режим автоматического выключения прибора деактивирован.
\tilde{V}	Напряжение AC $\leq 750\text{V}$ Нажмите кнопку Hz %: Частота при высоком напряжении Скважность от 1%-99%
$\overline{\tilde{V}}$	Напряжение DC $\leq 1000\text{V}$
$\approx \text{mV}$ $\text{Hz} \%$	Напряжение DC $\leq 600\text{mV}$ Напряжение AC $\leq 600\text{mV}$ Частота при низком напряжении Скважность от 1%-99%
$\rightarrow \Omega$	Сопротивление $\leq 60\text{M}\Omega$ Целостность цепи: звуковой сигнал при $<50\Omega$ Проверка диодов. Если более 3В – индикатор «OL»
\parallel	Емкость $\leq 9.999\text{mF}$
\approx A	DC A от $\leq 20\text{A}$ AC A от $\leq 20\text{A}$
\approx mA	DC A от $\leq 600\text{mA}$ AC A от $\leq 600\text{mA}$
\approx μA	DC A от $\leq 600\mu\text{A}$ AC A от $\leq 600\mu\text{A}$
$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$	Градусы по шкале Цельсия: -20~1000 Градусы по шкале Фаренгейта: -4~1832

ВХОДНЫЕ ГНЕЗДА

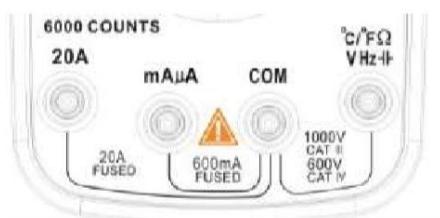

20A	Входной разъем для измерения силы переменного и постоянного тока (AC/DC) до 20A.
mA μA	Входной разъем для измерения силы переменного и постоянного тока (AC/DC) до 600mA.
COM	Универсальный входной разъем.
VΩHz	Входной разъем для измерения: 1. Напряжения AC/DC; 2. Сопротивления; 3. Емкости; 4. Частоты; 5. Температуры; 6. Проверки целостности цепи; 7. Проверки диодов; 8. Рабочего цикла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩHz.
2. Установите поворотный переключатель в позицию \tilde{V} или $\overline{\tilde{V}}$.
3. Нажмите кнопку SELECT для выбора режима AC/DC.
4. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
5. Считайте значение напряжения, отобразившееся на дисплее.

* Запрещается превышать максимально допустимые значения напряжения, указанные в Руководстве.

* В процессе измерений запрещено дотрагиваться до измеряемой цепи.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный измерительный провод в гнездо mA (выберите в зависимости от значения силы измеряемого тока).
2. Установите поворотный переключатель в позицию A , mA или μA . Нажмите кнопку SELECT для выбора режима AC/DC.
4. Разомкните измеряемую цепь. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи и подайте питание.
5. Считайте значение силы тока, отобразившееся на дисплее.

* Запрещается превышать максимально допустимые значения тока, указанные в Руководстве.

* Используйте входные разъемы A/mA если измеряемая величина точно неизвестна. При необходимости переключите режим измерения и используйте гнездо μA .

* В данном режиме запрещено подавать напряжение.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩHz.
2. Установите поворотный переключатель в позицию Ω , на дисплее отобразится символ OL.
3. Подсоедините измерительные провода к исследуемому сопротивлению.
4. Считайте значение сопротивления, отобразившееся на дисплее.

* Перед измерением сопротивления в цепи, убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.

* В данном режиме запрещено подавать напряжение.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩHz.
2. Установите поворотный переключатель в позицию Ω , нажмите кнопку SELECT для входа в режим Проверки целостности цепи.
3. Соедините измерительные провода с исследуемой цепью.
4. Если сопротивление будет менее 50Ω , раздастся звуковой сигнал.

* В данном режиме запрещено подавать напряжение.

* Перед проверкой диодов отключите электропитание схемы и разрядите возможные конденсаторы.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩHz.

2. Установите поворотный переключатель в позицию , дважды нажмите кнопку SELECT для входа в режим Проверки диодов.
3. Подключите измерительные провода к проверяемому диоду: красный провод к аноду, а чёрный – к катоду.
4. На дисплее будет показано приблизительное падение напряжение на диоде при протекании через него прямого тока.
5. При обратном подключении измерительных проводов к диоду на дисплее отобразится символ OL.

* В данном режиме запрещено подавать напряжение.
* Перед проверкой диодов отключите электропитание схемы и разрядите возможные конденсаторы.

ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩHz.
2. Установите поворотный переключатель в позицию .
3. Подключите измерительные провода к выводам конденсатора. Красный провод необходимо подключить к выводу конденсатора положительной полярности (аноду), а чёрный – к выводу отрицательной полярности (катоду).
4. Считайте значение, отобразившееся на дисплее, после его стабилизации.

* Перед измерением емкости отключите электропитание схемы и разрядите возможные конденсаторы.

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩHz.
2. Установите поворотный переключатель в позицию , нажмите кнопку Hz % для входа в режим измерения Частоты (при низкой частоте и высоком напряжении); или установите поворотный переключатель в позицию  Hz %, дважды нажмите кнопку SELECT для входа в режим измерения Частоты (при высокой частоте и низком напряжении).
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
4. Считайте значение частоты, отобразившееся на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩHz.
2. Установите поворотный переключатель в позицию , дважды нажмите кнопку Hz % для входа в режим измерения рабочего Цикла (при низкой частоте и высоком напряжении); или установите поворотный переключатель в позицию  Hz %, трижды нажмите кнопку SELECT для входа в режим измерения Частоты (при высокой частоте и низком напряжении).
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
4. Считайте значение частоты, отобразившееся на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩHz.
2. Установите поворотный переключатель в позицию , на дисплее отобразится значение температуры окружающей среды: для выбора отображения температуры в градусах по шкале Цельсия или по шкале Фаренгейта используйте кнопку SELECT.
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
4. Считайте значение температуры, отобразившееся на дисплее.

* В данном режиме запрещено подавать напряжение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена элементов питания и предохранителей должна производиться только после изучения надлежащего способа замены, при наличии возможности провести соответствующую калибровку, тест качества работы и эксплуатирования и наличию Руководства по эксплуатации.

ОЧИСТКА ПРИБОРА

Периодически протирайте корпус прибора мягкой тканью увлажненной раствором мягкого моющего средства. Не допускается использовать абразивы или растворители. Грязь и влага на приборе могут искажать результаты измерений.

* Перед очисткой прибора исключите подачу входных сигналов.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

При появлении на дисплее символа «», замените батарейки, для этого:

1. Отсоедините измерительные провода от прибора, выключите его.
2. Выверните винты и откройте отсек батареи.
3. Извлеките батареи и замените их новыми соответствующего типа.
4. Закройте отсек батареи, закрепите крышку винтами.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Если предохранитель перегорел или работает некорректно, необходимо произвести его замену:

1. Отсоедините измерительные провода от прибора, выключите его.
2. Выверните четыре винта,держивающих заднюю крышку прибора и один винт крышки отсека батареи, снимите обе крышки.
3. Замените предохранитель новым соответствующего типа.
4. Установите заднюю крышку прибора и крышку батарейного отсека, закрепите их винтами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики	
Дисплей (LCD)	6000 цифры
Выбор диапазонов	Автоматический/Ручной режимы
Материал	ABS
Частота обновления	3 раза/сек.
ИСКЗ	✓
Фиксация значений	✓
Подсветка	✓
Индикация разряда батареи	✓
Автоотключение	✓

Конструкционные параметры	
Размеры	180*90*45мм.
Вес	319г (без элементов питания)
Тип батареи	1.5В AAA * 2шт.
Гарантия	1 год

Условия окружающей среды	
Эксплуатация	Температура 0~40°C
	Влажность <75%
Хранение	Температура -20~60°C
	Влажность <80%

Электрические характеристики			
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность
Напряжение DC (B)	6.000В	0.001В	±(0.5%+3)
	60.00В	0.01В	
	600.0В	0.1В	
	1000В	1В	
Напряжение DC (mB)	60.00мВ	0.01мВ	±(1.0%+3)
	600.0мВ	0.1мВ	
Напряжение AC (B)	6.000В	0.001В	
	60.00В	0.01В	
	600.0В	0.1В	
	750В	1В	
Напряжение AC (mB)	60.00мВ	0.01мВ	±(1.2%+3)
	600.0мВ	0.1мВ	
Сила тока DC (A)	6.000А	0.001А	
	20.00А	0.01А	
Сила тока DC (mA)	60.00mA	0.01mA	
	600.0mA	0.1mA	
Сила тока DC (μA)	600.0μA	0.1μA	±(1.2%+3)
	6000μA	1μA	
Сила тока AC (A)	6.000А	0.001А	
	20.00А	0.01А	
Сила тока AC (mA)	60.00mA	0.01mA	
	600.0mA	0.1mA	
Сила тока AC (μA)	600.0μA	0.1μA	±(1.5%+3)
	6000μA	1μA	
Сопротивление	600.0Ω	0.1Ω	±(0.5%+3)
	6.000kΩ	0.001kΩ	
	60.00kΩ	0.001kΩ	

	600.0кΩ	0.1кΩ	
	6.000МΩ	0.001МΩ	
	60.00МΩ	0.01МΩ	±(1.5%+3)
Емкость	9.999нФ	0.001нФ	±(5.0%+20)
	99.99нФ	0.01нФ	
	999.9нФ	0.1нФ	
	9.999μФ	0.001μФ	±(2.0%+5)
	99.99μФ	0.01μФ	
	999.9μФ	0.1μФ	
	9.999МФ	0.001мФ	±(5.0%+5)
Частота	99.99Гц	0.01Гц	
	999.9Гц	0.1Гц	
	9.999кГц	0.001кГц	±(0.1%+2)
	99.99кГц	0.01кГц	
	999.9кГц	0.1кГц	
	9.999МГц	0.001 МГц	
Скважность	1%~99%	0.1%	±(0.1%+2)
Температура	(-20~1000)°C	1°C	
	(-4~1832)°F	1°F	±(2.5%+5)
Проверка диодов		√	
Целостность цепи		√	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина

